

## 昇降コードが絡んで下がりにくくなっている場合

### 【2000年4月～2003年1月末にご購入されたダブルシェードの場合】


- 【1】コード止めの中心部を、ドライバー等で押して、コード止めキャップからコード止め本体を外してください。

※コード止めを外す時には、キャップを破損しないようにご注意ください。

- 【2】昇降コードの結びをほどき、絡みを直してください。

- 【3】昇降コードを揃えてから、結び目を作りコード止め本体に固定し、コード止めキャップをかぶせて、もとの状態に戻してください。

※結び目は二重結びにして、コード止め本体から外れないようにしてください。

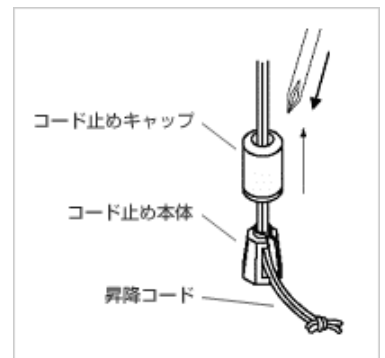

### 【2003年2月以降にご購入されたダブルシェードの場合】

- 【1】ネジ式になっていますので、コードグリップBを回して外してください。

- 【2】昇降コードの結びをほどき、絡みを直してください。

- 【3】昇降コードを揃えて、水平調整を行い、昇降コードをしっかりと結び直してから、もとの状態に戻してください。

