


## 昇降コードが絡んで下がりにくくなっている場合


### 【1997年7月～2003年1月末、および2006年7月以降にご購入された商品の場合】

- 【1】 ネジ式になっていますので、コード止め(2)の部分を回して外してください。
- 【2】 昇降コードの結びをほどき、絡みを直してください。
- 【3】 昇降コードを揃えて、水平調整を行い、昇降コードをしっかりと結び直してから、もとの状態に戻してください。

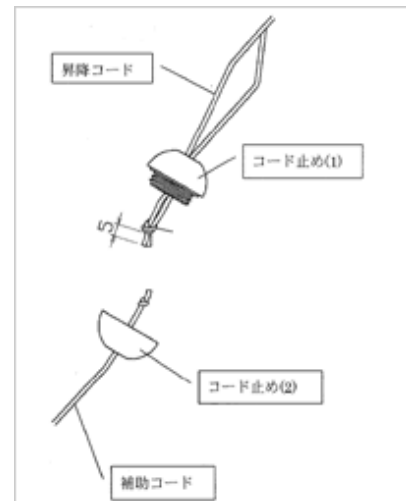

### 【2003年2月～2003年3月末にご購入された商品の場合】

- 【1】 コード止めカバーの上部分を強く押してカバーを外してください。
- 【2】 昇降コードの結びをほどき、絡みを直してください。
- 【3】 昇降コードの水平調整を行い、1本ずつ昇降コードをしっかりと結び直してから、もとの状態に戻してください。

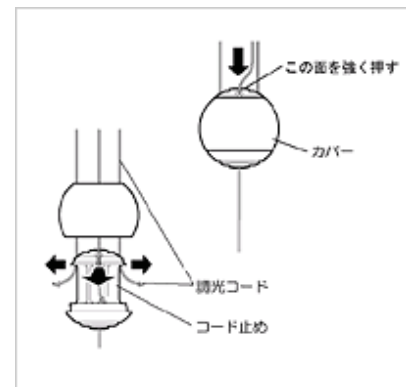

### 【2003年4月～2006年6月末にご購入された商品の場合】

- 【1】 コード止めカバーの上部分を強く押してカバーを外してください。
- 【2】 昇降コードの結びをほどき、絡みを直してください。
- 【3】 昇降コードを揃えて、水平調整を行い、昇降コードをしっかりと結び直してから、もとの状態に戻してください。

